


MAGNETVIES WHITEBOARD | MAGNET-FLEECE WHITEBOARD | VOILE MAGNETIQUE TABLEAU BLANC

Untergrundvorbereitung · Préparation du support · Surface Preparation

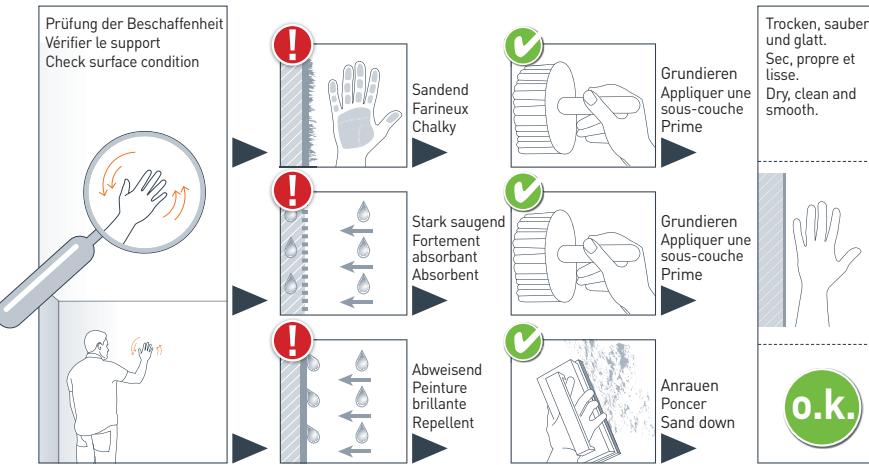

DE HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

VORBEREITUNG: Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt und tragfähig sein. Alte Wandbeläge und nicht tragfähige Beschichtungen entfernen, hochglänzende Anstriche aufrauen und mit einem geeigneten Haftvermittler beschichten. Tragfähige rau/eunebeine Untergründe glätten. Risse/Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen. Saugende Untergründe mit geeigneten Grundierungen vorbehandeln. Schimmel- bzw. Pilzbelaff entfernen und gemäß den jeweiligen Richtlinien vorbehandeln.

KLEBERAUFTRAG: Kleber mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge auf den Untergrund auftragen. Zur Verklebung geeigneter Kleber verwenden. Auftragsmengen sind dem jeweiligen Technischen Merkblatt des Wändbelags zu entnehmen. Weichzeiten sind nicht notwendig. Die Trocknungszeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (ca. 18° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%) ca. 12 - 24 Stunden.

Wichtig: Niemals in Gegenrichtung biegen oder rollen, sonst entstehen Beschädigungen auf der Sichtseite (Abb. 1).

VERKLEBUNG: Die Bahnen müssen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Tipp: Erste Bahn auslöten und blasenfrei andrücken. Neue Bahn mit knapp 1 mm Überlappung an die vorhergehende Bahn anlegen. Dann Produktkante der neuen Bahn so weit zurückziehen, bis die Kanten bündig auf Stoß liegen. Die zweite Bahn blasenfrei andrücken. Es ist keine durchgehende Verarbeitung um Außenränder möglich, das Produkt muss im Eckbereich geschnitten werden. Wir empfehlen die Verwendung eines Eckkantenprofils.


Achtung: Die Magnete dürfen erst nach vollständiger Trocknung (ca. 48 Stunden) zum Einsatz kommen.

ANDRÜCKEN UND ABSCHNEIDEN: Die Tapezierspachtel mit der abgerundeten Kante (Lochseite) voraus in die Tasche des Mikrofaserstuchs stecken. Anschließend die Tapeten mit ausreichendem und gleichmäßigem Druck vollflächig blasenfrei andrücken (Abb. 2). Vorsichtig in die Ecken drücken und entlang einer Tapezierspachtel oder eines Beschneideleins mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden, ggf. wie üblich mit einer Tapezierschere.

Achtung: Das Mikrofaserstuch dient zum Schutz gegen Kratzer / Beschädigungen auf der Sichtseite. Niemals direkt mit dem Tapezierwerkzeug andrücken! Im gesamten Applizierungsprozess dürfen keinerlei Schmutzpartikel auf die Oberfläche gelangen.

GRUNDREINIGUNG: Nach kompletter Dachetrocknung muss eine Grundreinigung mit Spülmittelwasser erfolgen. Es dürfen hierbei keine scharfkantigen und schleifenden Wischlappen verwendet werden. Anschließend ist die Nutzung der Whiteboardfläche möglich.

Abbildungen · Figures · Figures

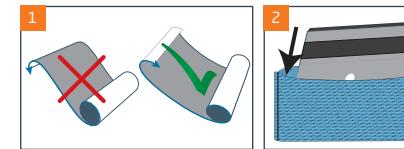

TIP FOR EXTERNAL CORNERS: Use a corner bead.

For further information, please refer to the technical data sheet.

DK OPLYSNINGER OM FORARBEJDNINGEN

FORBEREDELSE: Underlaget skal være tørt, rent, glat og bæredygtigt. Gammel vægbeklædning og ikke-bæredygtig lag skal fjernes, blank maling gøres ru og behandles med en egnet primer. Bæredygtige ru/ujævne underlag skal udglettes. Revner og huller skal udspartles. Sugende underlag skal forbehandles med en egnet grunder. Fjern skimmelsvamp, og forbehandl område efter gældende retningslinjer.

KLÆBERPÅFØRING: Påfør et tilstrækkelig mængde klæber i et jævt lag på underlaget i en bredde på 1 - 2 baner. Brug en malerulle eller airless-sprøjte. Brug en egnet klæber. Påføringsmængden fremgår af vægbeklædningens tekniske datablad. Trækketid er ikke nødvendig. Tørretiden er ca. 12 - 24 timer ved normale betingelser (rumtemperatur ca. 18 °C og 60 % relativ luftfugtighed).

Vigtigt: Banerne må aldrig bojes eller rulles i den modsatte retning, da forsiden derved beskadiges (fig. 1).

OPSÆTNING: Banerne skal have god kontakt med hinanden i samlingsområdet. Tip: Set den førstebane på i lod, og stryg eventuelle luftbobler ud. Den næste bane opsetses med ca. 1 mm overlap ved den foregående bane. Derefter skubbes den nye bane kant så langt tilbage, at kanterne netop steder sammen. Den anden bane glattes, så alle luftbobler forsvinder. Det er ikke muligt at få produktet rundt om udvendige hjørner, det skal skæres i hjørneområdet. Vi anbefaler at bruge en kantraprofil.

OBS: Magnerete må først sættes på, når produktet er fuldstændig tørt (ca. 48 timer).

PÅSTRYGNING OG TILSKÆRING: Læg den mikrofiberklud om tapetspartiens runde kant, og glat ud med et jævt fast tryk over hele fladen, så alle luftbobler fjernes. Pres overskydende materiale forsigtigt ind i hjørnerne, og skær til med en skarp hobbykniv langs et tapetspartiel eller en skærelineal, eller brug en tapetskær.

OBS: Mikrofiberkluden forhindrer at forsiden ridses/beskadiges. Brug aldrig tapetseringsværktøj direkte på materialet! Under hele appliceringsproceduren skal man være opmærksom på, at der ikke må komme smuds på overfladen.

GRUNDRENGØRING: Efter fuldstændig gennemtørring skal der foretages en grundrengøring med vand tilsat opvaskemiddel. Der må ikke benyttes skarpkantede eller slibende midler. Derefter kan whiteboards overflade benyttes.

Vigtigt: Anvend altid materiale med samme produkterserienummer på sammenhængende flader (se påskriften på ydersiden af kartonet). Banelængde = væg-/loftslængde plus 5-10 cm. Skær kanterne præcis.

TIP FOR UDVENTIGE HJØRNER:

Brug en kantraprofil.

Yderligere oplysninger findes i det tekniske datablad.

NL VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VOORBEHANDELING: De ondergrond moet droog, schoon, glad en draagkrachtig zijn. Oude wandbekleding en niet draagkrachtige coatings verwijderen, hoogglanzende verlagen opschuren en met een geschikt hechtmiddel coaten. Draagkrachtige ru / onfeen ondergronden egaliseren. Scheuren / gaten met plamuur wegwerken. Zijliggende ondergronden met een daarvoor geschikte grondering voorbehandelen. Schimmelvorming verwijderen en overeenkomstig de desbetreffende richtlijnen voorbehandelen.

LIJM AANBRENGEN: Lijn met verfrol of airless spuitpistool over een breedte van 1 - 2 banen gelijkmatig en in voldoende hoeveelheid op de ondergrond aanbrengen. Maak voor het vertijmen gebruik van een geschikt lijm. De te gebruiken hoeveelheid staat vermeld in het blad met technische gegevens van de wandbekleding. Met weektijden behoort geen rekening te worden gehouden. De drogingstijd bedraagt bij normale kamertemperatuur (ca. 18 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 60 %) ca. 12-24 uur.

Belangrijk: Nooit in tegengestelde richting buigen of rollen,

anders ontstaan er beschadigingen op de zichtbare zijde (afb. 1).

VERLJUMEN: De banen moeten bij de naden precies tegen elkaar liggen. Tip: Eerste baan loodrecht uitlijnen en zonder blaasvorming aandrukken. Nieuwe baan met een overlapping van net 1 mm tegen de vorige baan leggen. Dan de productkant van de nieuwe baan zo ver terugschuiven tot de kanten precies op naad liggen. De tweede baan zonder blaasvorming aandrukken. Doorlopende verwerking om buitenhoeken is niet mogelijk, het product moet in de hoekzone worden gesneden. Wij adviseren hiervoor het gebruik van een hoekprofiel!

Attente: De magneten mogen pas na volledige droging (ca. 48 uur) worden gebruikt.

AANDRUKKEN EN AFSNIJDEN: Leg het microvezeldoekje om de afgewrongen rand van de behangspatел en druk het behang met voldoende en gelijkmataige druk over het gehele oppervlak zonder blaasvorming aan. Overstaande randen voorzichtig in de hoeken drukken en met een scherp breekmes langs een behangsmet een rei afsnijden, evt. ook zoals gebruikelijk met een behangschaar.

Let op: Het microvezeldoekje dient ter bescherming tegen kraspen en beschadigingen aan de zichtbare kant. Nooit direct met het behanggereedschap aandrukken! Tijdens het volledige proces van aanbrengen mogen er geen vuildeeltjes op het oppervlak terecht komen.

ERSTE REINIGING: na volledige droging moet een eerste reiniging met afwaswater worden uitgevoerd. Hierbij mogen geen veeghulpmiddelen met scherpe randen of een schurend oppervlak worden gebruikt. Daarna is het whiteboard gereed voor gebruik.

Belangrijk: Op samenhangende oppervlakken uitsluitend weefsel gebruiken met hetzelfde serienummer (zie oplruk op de buitenkant van de verpakking). Lengte plafond/wand + 5 à 10 cm = lengte van de baan. Overstaande randen netjes afsnijden.

TIP VOOR BUITENHOEKEN: gebruik een hoek-/randprofiel.

Voor verdere details wordt verwezen naar het Technisch Informatieblad.

ES CONSEJOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN: Los soportes deben estar secos, limpios y lisos, y ser estables. Eliminar los revestimientos murales antiguos, así como las pinturas y los acabados inestables; lje las pinturas esmaltadas y aplique un activador de adhesión apropiado. Lije los soportes que sean estables pero que estén ásperos y desiguales. Nivelar las irregularidades mediante el plasticode de fisuras o huecos. Realice un tratamiento previo de los sustratos absorbentes usando una impresión apropiada. Eliminar cualquier moho que se haya formado y trate la superficie de acuerdo con las normas pertinentes.

APLICACIÓN DEL ADHESIVO: Aplicar la cola en dispersión sobre la pared con ayuda de un rodillo o de una pistola airless sobre una anchura de 1 ó 2 tiras, de manera homogénea y en cantidad suficiente. Utilizar el adhesivo recomendado para este producto. Para consumos, ver la ficha técnica que corresponde a este revestimiento. Respetar las recomendaciones del fabricante del adhesivo. Los tiempos de inmersión no son de aplicación. Calcule un tiempo de secado de aproximadamente 12 o 24 horas en condiciones normales (temperatura ambiente de aproximadamente 18° C y humedad relativa del 60%).

Importante: Nunca doble ni enrolle en sentido contrario ya que ello dañará la cara visible (Fig. 1).

COLOCACIÓN: Debe unir a testa los bordes del tejido en la junta. Consejo práctico: Alinee verticalmente la primera tira y presione firmemente, asegurándose de que no haya burbujas. Coloque el borde de la tira siguiente de forma que solape la primera en 1 mm. Luego, empuje el tejido con cuidado hasta que los bordes encajen a testa. Ahora, presione con firmeza la segunda tira contra la pared, asegurándose de que no haya burbujas de aire. Para lograr un acabado satisfactorio es aconsejable cortar el tejido en las esquinas con ayuda de un cíter y una espátula o una regla de recortar. Recomendamos el uso de cintas.

Nota: no deben utilizarse los imanes hasta que el adhesivo esté completamente seco (calcule unas 48 horas).

PRESIONAR SOBRE LA PARED Y RECORTAR: Coloque el

paño de microfibra alrededor del canto redondo de la espátula de presión y presione en toda su superficie con una presión adecuada y homogénea hasta que desaparezcan las burbujas. Presione el excedente hacia las esquinas y córtelo con un cíter afilado a lo largo de la espátula de presión o una regla o, en su caso, como es usual, con unas tijeras de empapelar.

Atención: El paño de microfibra sirve de protección contra arañazos o daños en el lado visible. Nunca presione directamente con la herramienta de empapelar. Durante todo el proceso de aplicación asegúrese de que la superficie no se ensucie.

LIMPIEZA BÁSICA: Después de un secado completo debe realizarse una limpieza básica con agua y detergente. Para la limpieza no deben emplearse objetos punzantes ni abrasivos. Seguidamente puede emplearse la superficie de la pizarra blanca.

Importante: En superficies continuas solo deben emplearse productos con el mismo número de serie (véase la impresión en la parte exterior del cartón). Longitud de la pared/techo más 5 - 10 cm = Longitud de la banda de papel pintado. Cortar el excedente debidamente.

CONSEJO PARA ESQUINAS EXTERIORES: utilizar un perfil guardavivo.

Para más información, sírvase consultar la ficha técnica.

IT LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE: Il fondo deve essere asciutto, pulito, liscio e stabile. Rimuovere i vecchi rivestimenti per pareti e le vernici che non sono in grado di sostenere il prodotto, riavrividerle le pitture lucide e trattarle con un adesivante adeguato. Livellare i fondi stabili scabri o irregolari. Livellare eventuali crepe/fiori con lo stucco. Pretrattare i fondi assorbitivi con mani di fondo adeguata. Eliminare muffe e funghi e pre-trattare le superfici secondo le direttive relative.

APPLICAZIONE COLLA: Applicare sul fondo uniformemente e in quantità sufficiente la colla con il rullo oppure con un apparecchio per spruzzatura airless per una larghezza pari a 1 - 2 tel. Per l'incollatura usare una colla adeguata. Le quantità da applicare sono riportate sulla scheda tecnica del relativo rivestimento per parete. Non occorre considerare tempi di ammollo. Il tempo di essiccazione a temperatura ambiente normale (ca. 18° C e umidità relativa dell'aria del 60%) è ca. 12 - 24 ore.

Importante: Mai piegare o avvolgere nel senso contrario, altrimenti si danneggia il lato a vista (fig. 1).

APPLICAZIONE: I tel devono essere bene a contatto l'uno con l'altro nella zona di giunzione. Suggerimento: Orientare il primo tela e premerlo per eliminare eventuali bolle. Accostare il nuovo tela a quello precedente con una sovrapposizione di appena 1 mm. Poi spingere indietro il bordo del nuovo tela fino ad accostare le due bordi a filo. Premere il secondo tela per eliminare le bolle. Se non è possibile lavorare in continuo intorno ai bordi esterni, si deve tagliare il prodotto nella zona degli angoli. Si consiglia di utilizzare un profilo per bordi.

Attenzione! I magneti si devono utilizzare solo dopo l'essiccazione completa (ca. 48 ore).

APPLICAZIONE E TAGLIO: Posizionare il panno in microfibra attorno al bordo arrotondato della spatola da tappezziere e premere con una pressione sufficiente e uniforme su tutta la zona senza creare bolle. Premere bene le sporgenze negli angoli e ritagliarle con un taglierino a lama affilata lungo una spatola da tappezziere o un righello da taglio, eventualmente usare come al solito un paio di forbici da tappezziere.

Attenzione! Il panno in microfibra serve a proteggere da graffi/ danni sul lato a vista. Non premere mai direttamente su di esso con l'utensile da tappezziere! Durante l'intero processo di applicazione, nessuna partecita di sporco deve raggiungere la superficie.

PULIZIA APPROFONDITA: al termine dell'asciugatura è necessario eseguire una pulizia di base con acqua e detergente. A tale scopo, non si devono usare materiali abrasivi o con spigoli vivi. Dopo di ciò si può utilizzare la superficie del whiteboard.

Importante: Per rivestire pareti continue utilizare solo prodotti con lo stesso numero di serie (vedere sovrappressione all'esterno della confezione). Lunghezza parete / soffitto con aggiunta di 5 - 10 cm = lunghezza teli. Tagliare con precisione le sporgenze.

CONSIGLIO PER SPIGOLI ESTERNI: utilizzare un profilo per bordi.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica.

FI TYÖSTÖÖN LIITTYYVIÄ OHJEITA

VALMISTELU: Asennuspojhan on oltava kuiva, puhdas, tasainen ja kantokykyinen. Poista vanhat seinäpinnat ja

kerrokset, joiden kantokyky ei ole riittävä. Karheuta kiiltävät maalipinnat ja levitä niihin soveltuva tarantuainetta. Tasota kantokykyiset karkeat ja epästäisistä alustat. Tasota halkeamat ja reikät tasotieella. Esikäsitele myökykystä asennuspojhan soveltuville pohjustusaineille. Käsittele mahdolliset home- tai sienikasvustot ohjeiden mukaan.

LIIMAN LEVITÄMINEN: Levitä alusta tasaisesti ja riittävästi liima-a väriteillä tai Airless-ruisukkuneala 1-2 vuoden leveydeltä. Käytä liumauskenon sopivaa liimaa. Käytettävät määrät on ilmoitettu seinäpinnointeen vastaavassa teknisessä esitteessä. Liitosaijkoja ei tarvitse huomioida. Kuivumisaika normaalissa huoneelämpötilassa (n. 18° C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 60 %) on n. 12-24 tunta.

Tärkeää: älä koskaan taita rullaa vastakkaiseen suuntaan, muutoin etupuolelle syntyy varioita (kuva 1).

LIIMAUS: Vuotien on kosketettava toisiaan saumakohdassa. Vinkki: Aseta ensimmäinen vuota luotisuoraan ja paina ilmakuplat pois. Aseta uuden vuoden ruudun edelleen vuodalle sitten, etta vuodat ovat lähes 1 mm päällekkäin. Työnna sitten uuden vuoden reunaa edelleiseen poispäin, kunnes vuotien reunat ovat tiivisti vastakkain. Paina ilmakuplat pois toisesta vuodasta. Katkemat työstä seinän kulmiin ylitse ei ole mahdollista, tuote on leikkattava kulmiin aluetta. Suosittelemme käyttämään reunaprofiilia.

Huomio: magneetit saa ottaa käyttöön vasta tuotteen kuivuttua täydellisesti (n. 48 tunnin kuluttua).

PAINAMINEN JA LEIKKAAMINEN: Aseta mukana mikrokuitulina tapettilaistan pyöräneen reunan ympäri ja paina riittävällä ja tasaisella voimalta koko pilan alueelta, ilman ettei siihen jää kuplia. Paina jäätävät varovasti kulmiin ja leikkaa irti terävällä mattoveltsellä tai tapettileikkurilla tapettilaistan tai viivaimen reunaa pitkin.

Huomio: Mikrokuitulina suojaa näkyvää pintaan naarmulta/ vaurioita. Älä koskaan paina suoraan tapetointivälineellä! Koko asennusprosessin aikana ei pintaan saa päästää mitään likihuuksia.

PERUSPUHDISTUS: Kun rakenne on kuivunut läpikotaisin, se tulee puhdistaa tiskiainevedellä. Mitään terävää tai hankaavia apuvälineitä ei saa käyttää puhdistukseen. Tämän jälkeen valkotaulupinta on käytökkölpoinen.

Tärkeää: Käytä yhtenäisillä, pinnolla ainaoastaan tapetteja, joissa on sama sarjanumerot (tai koton paksuus ulkopuolella oleva merkintä). Seinän/katon pituus + 5-10 cm = vuoden pituus. Leikkaa ylimääräinen tapetti sisisti pois.

VINKKI ULKOKULMIIN: käytä kulmaprofiilia.

Lisätietoja löytyy tekniikasta esitteestä.

SE ARBETSINFORMATIONER

FÖRBEREDELSE: Underlaget måste vara torrt, rent, jämt och bärande. Ta bort gamla väggbeläggningar och skikt som inte är bärande. Rugga upp högglansiga färgskikt ochstryk med en lämplig penna. Jämna till skrivilga/objenna, bärande underlag. Jämna till sprickor och hål med spackelmassa. Förberedanade underlag med en lämplig grundfläck. Avlägsna mögel- och svampangrepp samt förberedanade enligt de aktuella riktlinjerna.

APPLICERING AV LIM: Aplicera limmet jämnt i tillräcklig mängd med färgrulle eller luftfritt sprutaggregat på en bredd av 1-2 våder på underlaget. Använd ett lämpligt lim. Hämta appliceringsmängden i det tekniska informationsbladet till den aktuella väggbeläggningen. Beakta den tid som vaderna ska ligga och dra. Torktiden är cirka 12-24 timmar vid normal rumstemperatur (cirka 18°C och en relativ luftfuktighet på 60%).

Viktigt: Varken böj eller rulla våden i den motsatta riktningen, därför ledar till skador på främsidan (bild 1).

LIMNING: Väderna måste ha god kontakt med varandra överallt i skarvarna. Tips: Loda in den första väden och tryck för att få ett luftfritt resultat. Placerar en ny våd med knapp 1 mm överlappning på den tidigare väden. Skjut sedan tillbaka kanten på den nya våden så långt, att kanterna ligger jämnt kant i kant. Tryck på den andra väden för att få ett luftfritt resultat. En genomsående bearbetning runt ytterhören är inte möjlig. Väden måste skäras i hörnet. Vi rekommenderar att använda en hörnprofil.

Observera: Magneterna får användas först efter att limmet har torkat helt (cirka 48 timmar).

FÄSTRYCKNINGEN OCH SKÄRNINGEN: Lägg den mikrofiberduken runt tapeteringsspetsalns runda kant och tryck fast folien tillräckligt hårt och längs med hela ytan och så att inga blåsor bildas. Tryck allt som står över försiktigt i i hörnen och skär av resterna längs med en tapeteringsspets eller en skärlinjal med en vass tapetkniv eller eventuellt också med en tapetsax.

Observera: Mikrofiberduken används för att skydda den synliga sidan mot repor/skader. Tryck aldrig något tapeteringsverktyg direkt mot ytan. Under hela appliceringsprocessen får inga wiłgocie wzgórnej powietrza dotknąć ytan.

GRUNDRENGÖRING: När altt har torkat ordentligt krävs en grundering med hjälp av vatten med lite diskmedel i. Använd absolut inga verktyg eller redskap med vassa kanter eller redskap som på något sätt har en slipeffekt. Efter rengöringen är whiteboard-ytan klar att användas.

Viktigt: Om du har sammanhängande ytor så är det viktigt att endast använda samma produkt-serienummer (se texten på kartongens utsida). En våd = vägg-/taklengden plus ett tillägg på 5-10 cm. Skär nog altt som står över.

TIPS FÖR YTTERHÖRN: Använd hörnskydd.

Ytterligare detaljer hittar du i det tekniska databladet.

NO OPPLYSNINGER OM FORARBEIDNINGEN

FORBEREDELSE: Underlaget måste vara torrt, rent, glatt och bärkraftig. Fjern gamle veggbeklædning og belægning uten bærerøgne, gjør glinsende malning ru og beligg med en egen heftefreevnen bedre. Øglendt ut grove / ulykke underlag som har bærerøgne. Utjevne sprekker / hull med sparkelmasse. Forberedanede underlag med egnet grunnring. Fjern mugg- og oppdamnings- og forberedanede i henhold til de givne retningsslinjene.

PÅFÖRING AV LIM: Påföra lim med fargevalse eller airless-sprøyteapparat med en bredde på 1 - 2 baner jevnt og med tilstrekkelig mengde på underlaget. Bruk for limingen egnet lim. Påförmingsmengden fremgår av det respektive tekniske datablædet for veggbekleddet. Det må ikke ha hensyn til sværtelidet. Torktiden er ved normal romtemperatur (ca. 18° C og en relativ luftfuktighet på 60%) ca. 12-24 timer.

Viktigt: Bøy eller rull aldri i motsatt retning, det oppstår ellers skader på den synlige siden (fig. 1).

LIMING: Banen må ha god kontakt med hverandre i skjotområdet. Tips: Få den første banen i lodd og press fast for å fjerne blærer. Legg til ny banen med knapt 1 mm overlappning til den forrige banen. Skyv så produktkanten til den nye banen så langt tilbake, til kantene ligger i flukt på skjot. Press den andre banen fast for å fjerne blærer. En gjennomgående bearbeiding rundt ytterhjørner er ikke mulig, produktet må kuttes i hjørneområdet. Vi anbefaler å bruke en hjørneprofil.

OBIS: Magneten må først benyttes etter fullständig torking (ca. 48 timer).

PRESSE FAST OG KUTTE AV: Legg den mikrofiberduken runt kanten av tapetersparkelen og press fast med tilstrekkelig trykk over hele flaten for å fjerne blærer. Trykk overflodig materiale forsiktig inn i hjørnene og kutt av langs en tapetersparkelen eller en skjærlinjal med en skarp kutteknav, ev. som vanlig med en tapetersaks.

OBIS: Mikrofiberduken tjener som beskyttelse mot ripper / skader på den synlige siden. Press aldri fast med tapeteringsverktyget! Ved helle oppsettelsen må det ikke komme noen slags smusspartikler på overflaten.

GRUNNRENGJØRING: Etter komplett gjennomtorking skal en grunnrengjøring med vann med oppvaskmiddel gjennomføres. Skrapkantede eller slipende gjenstander for å tørke av skal ikke benyttes. Etterpå kan whiteboardplaten benyttes.

Viktigt: Bruk bare vev med samme serienummer på sammenhengende flater (se merking på kartongens utsida). Vegg-/taklengden pluss 5-10 cm = banens lengde. Kutt av utstående ender.

TIPS YTTERHØJØRNER: Bruk av en hjørneprofil.

Ytterligare detaljer finner du i det tekniske databladet.

PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKИ

PRZYGOTOWANIE: Podłożo musi być sucha, czysta, gładkie i nośna. Stare tapety i niemożliwe powłoki usunąć, polyskliwe powłoki malarzy zmatowić i zagęścić gruntem kontaktowym. Krzywizny/nierówności wygładzić. Rysy i dziury zaspachlować. Chłonne podłożo zagęścić odpowiednim gruntem. Plesnie wzgl. grzyby usunąć a następnie podłożyć obrobici zgrubnie z przyjętymi zasadami.

NAKLADANIE KLEJU: Klej natożyc w dostaćcej ilości bezpośrednio na podłożo – przy pomocy watka malarzkiego lub pistoletu – na odcinku odpowiadającemu szerokości 1-2 brytów materiału. Do klejenia używać odpowiedni klej. Ilość kleju podana jest w stosownej karcie technicznej okładziny tapetowej.

Nie trzeba czekać na aktywację. Czas schnięcia wynosi ok. 12-24 godz. w normalnej temperaturze pomieszczenia (ok. 18° C i przy wilgotności wzgórnej powietrza ok. 60%).

WAŻNE: nigdy nie odksztalcać i prostować w kierunku przeciwnym, gdy może to spowodować uszkodzenie strony przedniej (rys. 1).

KLEJENIE: bryty muszą być w miejscu połączenia dobrze spłasowane. Wskazówka: pierwotny bryt rozpróstrować i wyprowadzać pozywając się przez chyler. Kolejny bryt przykleić na zakładkę 1 mm na poprzeczną zakładkę. Następnie kant zakładki przesunąć tak, aby bryty połączły się na stycz. Drugi bryt docisnąć, aby pozbiec się pochyler. Nie można przeklejać produktu przez naroże wypukłe – należy na narożu przyciąć. Zalecamy stosowanie profilu narożnikowych.

UWAGA: magnesiki można stosować po całkowitym wyschnięciu kleju (po ok. 48 godz.).

RU УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА: Основа должна быть сухой, чистой, гладкой и прочной. Необходимо удалить старые настенные покрытия и непрочные слои краски, притереть шероховатость глянцевым спиртом, краски и нанести соответствующую грунтовку. Выровнять прочные шероховатые / неровные основы. Заделать трещины / отверстия шпатлевкой. Вспыльщиками обработать нанесение профилем. Удалить пленес / грибок и обработать эти места согласно соответствующим инструкциям.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ: Равномерно и в достаточном количестве нанести клей на основу при помощи валика или установки для безвоздушного распыления по ширине 1-2 полотен. Для нанесения материала использовать соответствующий клей. Ознакомиться с техническим описанием продукта, чтобы определить необходимое для его нанесения количество клея. Необходимо соблюдать продолжительность замачивания. Длительность высыхания при нормальной температуре в помещении (ок. 18° C и относительной влажности воздуха 60%) составляет ок. 12-24 часов.

Важно: Не сгибать и не скватывать в противоположном направлении, так как это может привести к повреждению видимой стороны (рис. 1).

ПРИКЛЕИВАНИЕ: Необходим хороший контакт полотна в области шва. Совет: Выбрнить первое полотно по отвесу и прижать, не допускай образование пузьрей. Наложить на него следующее полотно с нахлестом 1 мм. Затем отодвинуть кромку нового полотна назад, чтобы кромки на стыке находились на одном уровне. Прижать второе полотно, не допускай образования пузьрей. Если сплошная обработка на внешних углах невозможна, необходимо обрезать изделие в области углов. Рекомендуется использовать угловой профиль кромок.

Внимание: Магниты можно использовать только после полного высыхания (приблизительно через 48 часов).

ПРИЖАТЬ И ОБРЕЗАТЬ: Положить салфетку из микроволокна на закругленный край шпатель для обoev и прижать по всей поверхности с равномерным нажимом, не допускай образования пузьрей. Аккуратно обрезать выступающие части в углах или вдоль шпатель для обoev или линейки для обрезки острым малярным ножом, при необходимости, как обычно, ножницами для обoev.

Внимание: Салфетка из микроволокна предназначена для защиты видимой стороны от появления царапин и/или повреждений. Ни в коем случае не прижимать напрямую инструментом для обoev! Не допускать попадания на поверхность каких бы то ни было загрязнений на протяжении всего процесса нанесения.

ОБЩАЯ ОЧИСТКА: После полного высыхания необходимо выполнить общую очистку шпатель с моющим средством. Не использовать острые и абразивные средства для вытираания. После этого поверхность белой доски готова к использованию.

Важно: На сплошных поверхностях использовать только продукты с однakoвым серийным номером (см. текст, напечатанный на внешней стороне коробки). Длина стены/ потолка с припуском 5-10 см = длина полотна. Аккуратно обрезать выступающие части.

СОВЕТ ДЛЯ РАБОТЫ С ВНЕШНИМИ УГЛАМИ: Спользуйте специальный угловой валик.

Дополнительные подробности изложены в техническом описании.